

LEGEPLADSINSPEKTION


Udført for:

Grundejerforeningen Kærlodden

Inspektionsrapport

Antal beliggenheder: 3

Antal redskaber: 13

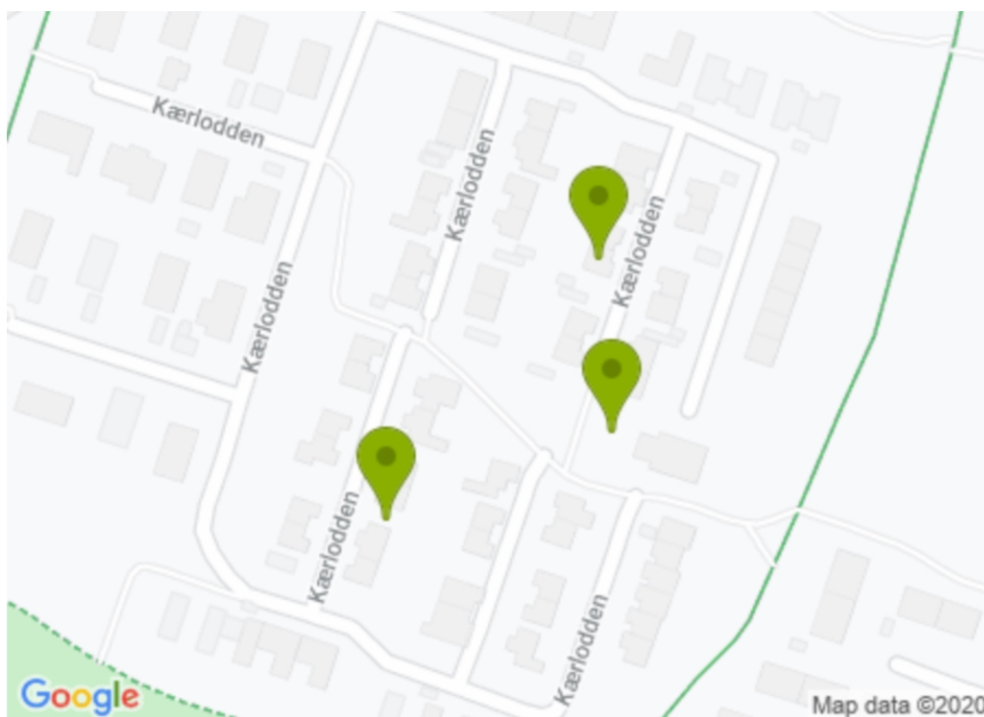

Inspektionstype: Årlig hovedinspektion

Inspektion udført af:
Sune Rødgaard

Certificeret Legepladsinspektør
Certifikat nr. 033 fra DNV-GL

Inspektionsdato: mar 05, 2020

Rapportnr.: SR2896

DANSK LEGEPLADSINSPEKTION ApS
Herluf Trolles Vej 34 • DK-5220 Odense SØ • CVR-nr. 34 90 32 39

Mail: mail@dalpin.dk
Web.: www.dalpin.dk
Tlf.: +45 2510 2501

Svendborg afdeling
Bellisvej 6, DK-5700 Svendborg
Mobil: +45 2510 2501

Hinnerup afdeling
Højager 91, DK-8382 Hinnerup
Mobil: +45 2510 2501

Indholdsfortegnelse

Kundeinformation

Inspektionsvilkår

Oversigt over beliggenhed

Beliggenhed

Kundeinformation

Kunde	Grundejerforeningen Kærlodden	Kunde nr.	21956789
Adresse	Kærlodden 141	Kontaktperson	Lars Jakobsen
Område		Telefon	21956789
Postnr./By	2760 / Måløv	E-mail	Lars@56789.dk

Inspektionsvilkår

Inspektionens formål er at klarlægge overensstemmelse med relevante standarder samt stand for legepladsredskaber/sportsudstyr inden for nedennævnte standardområder, og hvorpå der er indgået aftale om inspektion. Inspektionen er gennemført i forhold til følgende standardområder hvor det er relevant: EN1176 del 1 og 7 og EN1176 del 2, 3, 4, 5, 6 og 10 samt del 11 for legeredskaber. Dernæst EN15312 for multisport og EN14974 for Rullesport samt EN16630 for udendørs Fitness og EN16899 for Parkour. Henvielse til standardkrav fremgår af den enkelte afvigelsesbehandling. Inspektion af andre elementer som shelters, bålhytter, mål, fritstående basketkurve mm. er ikke foretaget. Inspektionsrapporten kan indeholde åbne afvigelser registreret ved tidligere inspektioner foretaget af DALPIN ApS, som endnu ikke er afhjulpel. Afhjulpne afvigelser siden sidste inspektion, er lukkede i vores system Playmapping, så de ikke længere fremgår af inspektionsrapporten.

Hvor der ikke er modtaget oplysninger fra kunden om installation, vedligehold og inspektion jfr. EN1176 del 1 pkt. 6, samt hvis korrekt mærkning i henhold til EN1176 del 1 pkt. 7 eller tidligere udgave ikke er konstateret, er inspektionen gennemført ud fra de registrerede forhold.

Statiske beregninger eller prøvninger er ikke foretaget i henhold til EN1176 del 1 pkt. 4.2.2 og anneks A, B og C, samt EN1176 del 6 Anneks B, C og D. Testværktøjer som er anvist i EN1176 del 1 Anneks D og EN1176 del 6 Anneks E, samt almindelige måleværktøjer er anvendt. Råd og forfald i trækomponenter er udført visuelt samt ved stiktest, med særligt fokus på bærende stolper og overliggere. Udgravninger ved stolper er foretaget efter skøn. Demontering af dele er kun foretaget hvor det er skønnet nødvendigt. Faldunderlagets støddabsorberende egenskaber er ikke testet, men vurderet visuelt, og en faldkugletest er nødvendig, for at fastslå de støddæmpende egenskaber i tvivlstilfælde. Kalibreret og verificeret udstyr skal her anvendes.

Certificeret legepladsinspektør



Sune Rødgaard

Oversigt over beliggenhed


Grundejerforeningen Kærlodden\Fælles legeplads v/ nr. 117 (LP1)		Adresse: Kærlodden 117, Måløv. 2760			Side 3
Kontaktperson: Lars Jakobsen		E-mail: Lars@56789.dk		Telefon: 21956789	
Risikovurdering	3	3	13		
	Ubetydelig	Acceptabel	Uønsket	Høj	Meget høj

Grundejerforeningen Kærlodden\Strædet ved nr. 135 + 141 (LP2)		Adresse: Kærlodden 135, Måløv. 2760			Side 18
Kontaktperson: Lars Jakobsen		E-mail: Lars@56789.dk		Telefon: 21956789	
Risikovurdering		2	2		
	Ubetydelig	Acceptabel	Uønsket	Høj	Meget høj

Grundejerforeningen Kærlodden\Strædet ved nr. 51 + 65 (LP3)		Adresse: Kærlodden 51, Måløv. 2760			Side 23
Kontaktperson: Lars Jakobsen		E-mail: lars@56789.dk		Telefon: 21956789	
Risikovurdering		2	1		
	Ubetydelig	Acceptabel	Uønsket	Høj	Meget høj

Beliggenhed: Grundejerforeningen Kærlodden\Fælles legeplads v/ nr. 117 (LP1)

Adresse: Kærlodden 117, Måløv. 2760

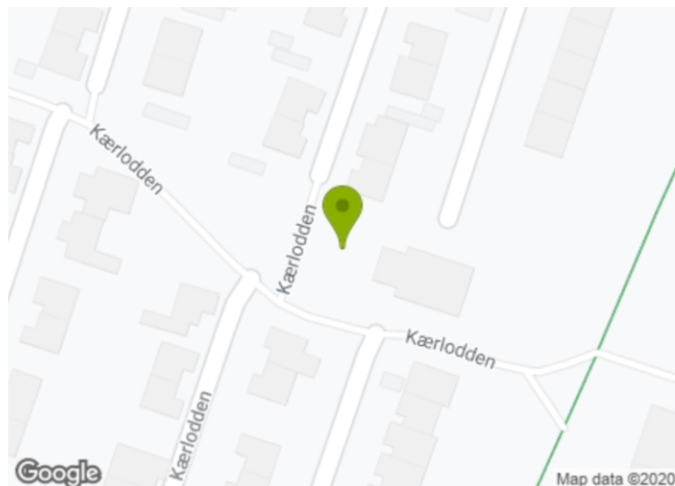

Redskabsoversigt



Navn: Legesystem med rutsjebane
 Redskabstype: Legepladsudstyr/Legesystem
 Producent: Ukendt

Åbne
 problemstillinger: 9



Navn: Gyngestativ
 Redskabstype: Gyngesystem/Type 1 - Gyngesystem - en rotationsakse
 Producent: KOMPAN A/S

Åbne
 problemstillinger: 3



Navn: Vippe
 Redskabstype: Vippe/Type 3A - Flerpunktsvippe - 1 vipperetning
 Producent: KOMPAN A/S

Åbne
 problemstillinger: 3



Navn: Gøgeunge
 Redskabstype: Vippe/Type 3A - Flerpunktsvippe - 1 vipperetning
 Producent redskabstype: M155P
 Producent: KOMPAN A/S

Åbne
 problemstillinger: 2

Redskabsoversigt



Navn: Legehus
 Redskabstype: Kollektiv lege/Legehus
 Producent: Ukendt

Åbne
 problemstillinger: 1



Navn: Kolbøttestativ
 Redskabstype: Balance/motorik/Kolbøttestang - flere højder
 Producent: Boerplay

Åbne
 problemstillinger: 1



Navn: Balancebom
 Redskabstype: Balance/motorik/Balancebom
 Producent: Boerplay

Åbne
 problemstillinger: 0



Navn: Sandkasse
 Redskabstype: Sandredskaber/Sandkasse
 Producent: Ukendt

Åbne
 problemstillinger: 0

Redskab - Legesystem med rutsjebane, Legepladsudstyr/Legesystem Beliggenhed - Grundejerforeningen Kærlodden\Fælles legeplads v/ nr. 117

Navn: Legesystem med rutsjebane
 Redskabsnr.: 21956789.2
 Producent: Ukendt
 Materiale: kunststof/træ/Stål

Max. fri faldhøjde: 2.380 mm
 Småbørn (0-5 år)
 Børn (6-11 år)




Problemstilling		Risikovurdering: 5 - Ubetydelig
Problembeskrivelse	Der mangler dækhætte på redskabet. EN1176:2008 Del 7 Pkt. 8.2.7 Korrigerende vedligeholdelse	
Bemærkninger	Der mangler dækhætter flere steder på redskabet.	
Tiltag		
Tiltagsbemærkninger		



Problemstilling		Risikovurdering: 4 - Acceptabel
Problembeskrivelse	En skruetrækker kan presses ind i viste trækomponenter som er i forfald. EN1176:2008 Del 7 Pkt. 8.2.7 Korrigerende vedligeholdelse	
Bemærkninger	Der er konstateret forfald i de 3 viste spær.	
Tiltag		
Tiltagsbemærkninger		



Problemstilling		Risikovurdering: 3 - Uønsket
Problembeskrivelse	Åbningen i sjækler anvendt til montering af kæder, skal leve op til kravene til kædesammenføjninger. Det sker ikke her. I kædesammenføjninger skal åbninger være mindre end 8,6mm eller større end 12mm. Her kan en 8,6mm dorn passere åbningen uden 12mm dornen kan følge med igennem. EN1176 Del 1 Pkt. 4.2.13 Kæder	
Bemærkninger	Det er konstateret i de 4 viste sjækler ved hængebroen.	
Tiltag		
Tiltagsbemærkninger		

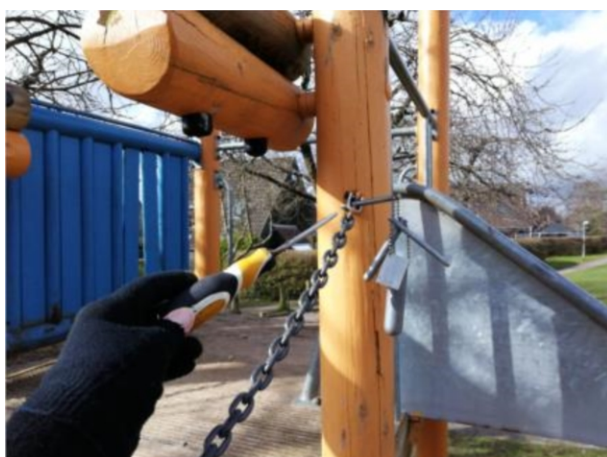

Problemstilling		Risikovurdering: 3 - Uønsket
Problembeskrivelse	Der mangler faldværn ved åbningen i sideafskærmningen. Indgangs- og udgangsåbninger i sideafskærmninger skal have en fri bredde på højst 500 mm, medmindre der er et faldværn hen over åbningen. EN1176 Del 1 Pkt. 4.2.4.4 Sideafskærmninger	
Bemærkninger	Der mangler et faldværn ved de 2 viste sider af platformen. De skal placeres mellem 60 og 85 cm over platformen.	
Tiltag		
Tiltagsbemærkninger		



Problemstilling		Risikovurdering: 3 - Uønsket
Problembeskrivelse	En skruetrækker kan presses ind i viste trækomponenter som er i forfald. EN1176:2008 Del 7 Pkt. 8.2.7 Korrigerende vedligeholdelse	
Bemærkninger	Der er konstateret forfald i sideafskærmningen.	
Tiltag		
Tiltagsbemærkninger		




Problemstilling		Risikovurdering: 3 - Uønsket
Problembeskrivelse	En skruetrækker kan presses ind i viste trækomponenter som er i forfald. EN1176:2008 Del 7 Pkt. 8.2.7 Korrigerende vedligeholdelse	
Bemærkninger	Der er konstateret forfald i 2 af brædderne på platformen.	
Tiltag		
Tiltagsbemærkninger		




Problemstilling		Risikovurdering: 3 - Uønsket
Problembeskrivelse	En skruetrækker kan presses ind i viste trækomponenter som er i forfald. EN1176:2008 Del 7 Pkt. 8.2.7 Korrigerende vedligeholdelse	
Bemærkninger	Der er konstateret forfald i de 3 viste stolper.	
Tiltag		
Tiltagsbemærkninger		



Problemstilling		Risikovurdering: 3 - Uønsket
Problembeskrivelse	Der gror græs/ukrudt ind i faldunderlaget, som bør fjernes. Et faldunderlag bør vedligeholdes ved, at underlaget rives/fræses og holdes fri for planter for at opretholde de stødabsorberende egenskaber. Dette bør ske efter behov. Rutinemæssig vedligehold bør bl.a. omfatte vedligehold af støddæmpende underlag. EN1176:2008 Del 7 Pkt. 8.2.6 Rutinemæssig vedligeholdelse	
Bemærkninger	Udstrækningen på faldunderlaget er 150 cm fra tårnet.	
Tiltag		
Tiltagsbemærkninger		

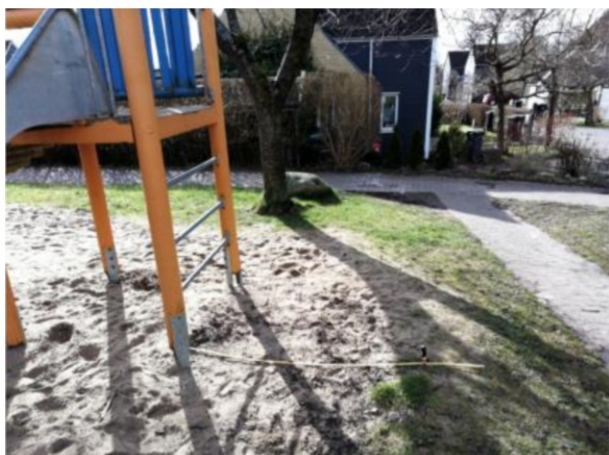

Problemstilling		Risikovurdering: 3 - Uønsket
Problembeskrivelse	Redskabet har udstikkende boltgevind som rager ud fra redskabet. Udstikkende boltgevind i en tilgængelig del af redskabetskal være permanent dækket, med fx møtrikker med afrundet hoved. EN1176 Del 1 Pkt. 4.2.5 Redskabers finish	
Bemærkninger		
Tiltag		
Tiltagsbemærkninger		

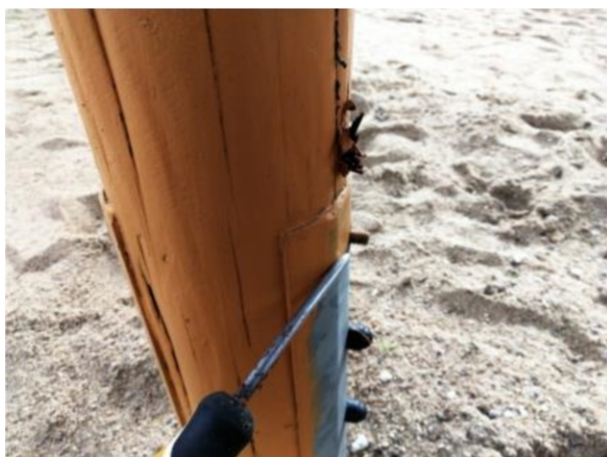

Redskab - Gyngestativ, Legepladsudstyr/Gynge/Type 1 - Gynge - en rotationsakse Beliggenhed - Grundejerforeningen Kærlodden\Fælles legeplads v/ nr. 117

Navn: Gyngestativ
 Redskabsnr.: 21956789.1
 Producent: KOMPAN A/S
 Levetid: 10
 Materiale: kunststof/træ/Stål

Max. fri faldhøjde: 1.560 mm
 Småbørn (0-5 år)
 Børn (6-11 år)



Problemstilling		Risikovurdering: 3 - Uønsket
Problembeskrivelse	Der er slid i viste komponenter/dele af redskabet. Se bemærkning. EN1176:2008 Del 7 Pkt. 8.2.7 Korrigerende vedligeholdelse	
Bemærkninger	Der er konstateret slid i de 4 gyngephæng.	
Tiltag		
Tiltagsbemærkninger		



Problemstilling		Risikovurdering: 3 - Uønsket
Problembeskrivelse	I kædeled må der højst være en åbning på Ø8,6mm. Her kan en 8,6mm dorn passere enkelte kædeled pga. slid. EN1176 Del 1 Pkt. 4.2.13 Kæder EN1176 Del 7 Pkt. 8.2.7 Korrigerende vedligeholdelse	
Bemærkninger	Det er konstateret i de kædeled som er fastgjort til ringen. Det viste kædeled er slidt halvt igennem.	
Tiltag		
Tiltagsbemærkninger		



Problemstilling		Risikovurdering: 3 - Uønsket
Problembeskrivelse	Der gror græs/ukrudt ind i faldunderlaget, som bør fjernes. Et faldunderlag bør vedligeholdes ved, at underlaget rives/fræses og holdes fri for planter for at opretholde de stødabsorberende egenskaber. Dette bør ske efter behov. Rutinemæssig vedligehold bør bl.a. omfatte vedligehold af støddæmpende underlag. EN1176:2008 Del 7 Pkt. 8.2.6 Rutinemæssig vedligeholdelse	
Bemærkninger	Udstrækningen på faldunderlaget skal min. være 360 cm.	
Tiltag		
Tiltagsbemærkninger		



Redskab - Vippe, Legepladsudstyr/Vippe/Type 3A - Flerpunktsvippe - 1 vipperetning Beliggenhed - Grundejerforeningen Kærlodden\Fælles legeplads v/ nr. 117

Navn: Vippe
 Redskabsnr.: 21956789.7
 Producent: KOMPAN A/S
 Materiale: kunststof/træ/Stål


Max. fri faldhøjde: 420 mm
 Småbørn (0-5 år)



Problemstilling		Risikovurdering: 5 - Ubetydelig
Problembeskrivelse	Viste metaldele viser tegn på rust. Metaldele skal være bestandige over for atmosfæriske påvirkninger og katodisk korrosion. EN1176 Del 1 Pkt. 4.1.4 Metaller	
Bemærkninger		
Tiltag		
Tiltagsbemærkninger		



Problemstilling		Risikovurdering: 3 - Uønsket
Problembeskrivelse	Fodstøtten rager ud over test ringen ved prøvning. Ringen har et indvendigt mål på 44mm og en bredde på 22mm. BEMÆRK: Dette krav er kommet ind i standarden efter revisionen der trådte i kraft efter 1. juni 2009. Redskabet er ikke produceret efter den nye standard. Der er ikke krav om at redskabet skal opgraderes til den gældende standard. EN1176 Del 6 Pkt. 4.6 Fodstøtter	
Bemærkninger		
Tiltag		
Tiltagsbemærkninger		

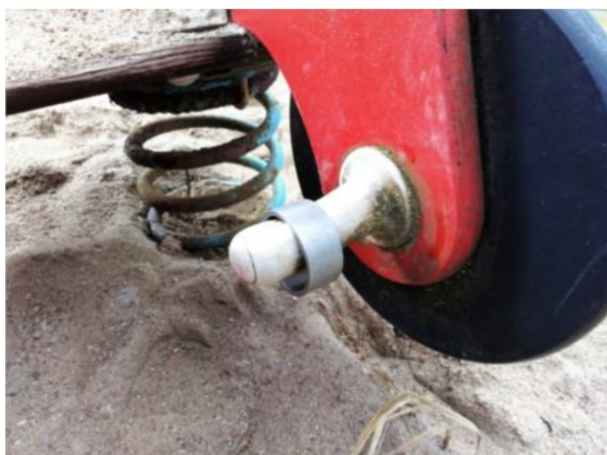

Problemstilling		Risikovurdering: 4 - Acceptabel
Problembeskrivelse	Redskabet er slidt og ved at blive nedbrudt. Det medfører risiko for at der opstår skarpe kanter. EN1176:2008 Del 1 Pkt. 4.2.5 Redskabers finish EN1176:2008 Del 7 Pkt. 8.2.7 Korrigerende vedligeholdelse	
Bemærkninger	Sæderne er slidte og har flossede kanter.	
Tiltag		
Tiltagsbemærkninger		



Redskab - Gøgeunge, Legepladsudstyr/Vippe/Type 3A - Flerpunktsvippe - 1 vipperetning
Beliggenhed - Grundejerforeningen Kærlodden\Fælles legeplads v/ nr. 117

Navn: Gøgeunge
 Redskabsnr.: 21956789.6
 Serienummer: M155P
 Producent: KOMPAN A/S
 Produkt: MOMENTS/M155P
 Materiale: Kunststof/Stål
 Højde: 860 mm
 Bredde: 1.640 mm
 Dybde: 1.400 mm
 Max. fri faldhøjde: 1.000 mm
 Sikkerhedsareal: 3.400 x 4.280 mm (14,55 m²)
 Småbørn (0-5 år)
 Børn (6-11 år)



Problemstilling		Risikovurdering: 3 - Uønsket
Problembeskrivelse	Fodstøtten rager ud over test ringen ved prøvning. Ringen har et indvendigt mål på 44mm og en bredde på 22mm. EN1176 Del 6 Pkt. 4.6 Fodstøtter	
Bemærkninger	I forbindelse med den reparation der er foretaget af vippen bør fodstøtterne udskiftes til nogen som lever op gældende legepladsstandard.	
Tiltag		
Tiltagsbemærkninger		



Problemstilling		Risikovurdering: 5 - Ubetydelig
Problembeskrivelse	Viste metaldele viser tegn på rust. Metaldele skal være bestandige over for atmosfæriske påvirkninger og katodisk korrosion. EN1176 Del 1 Pkt. 4.1.4 Metaller	
Bemærkninger		
Tiltag		
Tiltagsbemærkninger		



Redskab - Legehus, Legepladsudstyr/Kollektiv lege/Legehus
 Beliggenhed - Grundejerforeningen Kærlodden\Fælles legeplads v/ nr. 117


Navn: Legehus
 Redskabsnr.: 21956789.5
 Producent: Ukendt
 Materiale: Træ
 Småbørn (0-5 år)



Problemstilling

Risikovurdering: 4 - Acceptabel

Problembeskrivelse	En skruetrækker kan presses ind i viste trækomponenter som er i forfald. EN1176:2008 Del 7 Pkt. 8.2.7 Korrigierende vedligeholdelse
Bemærkninger	Der er konstateret forfald i bunden af beklædningen. Samt begyndende forfald i tagpladerne.
Tiltag	
Tiltagsbemærkninger	

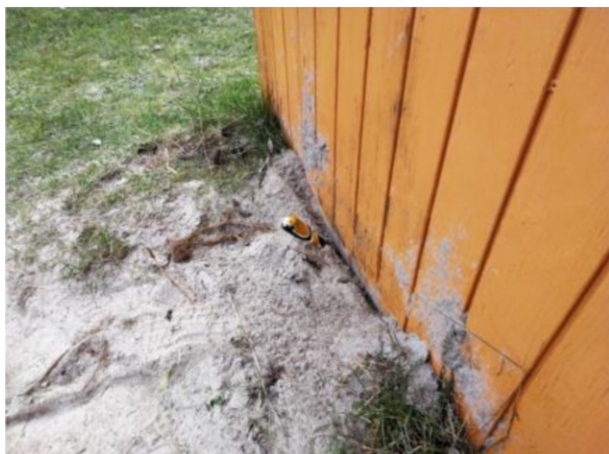

Redskab - Kolbøttestativ, Legepladsudstyr/Balance/motorik/Kolbøttestang - flere højder Beliggenhed - Grundejerforeningen Kærlodden\Fælles legeplads v/ nr. 117

Navn: Kolbøttestativ
 Redskabsnr.: 21956789.3
 Producent: Boerplay
 Installationsdato: jul 01, 2015
 Materiale: Kunststof/Stål
 Max. fri faldhøjde: 1.390 mm
 Småbørn (0-5 år)
 Børn (6-11 år)



Problemstilling

Risikovurdering: 3 - Uønsket

Problembeskrivelse	Der vurderes, at underlaget under legeredskabet er for hårdt. Normalt kan græs på muldlag være tilstrækkeligt støddæpende ved fald op til 1000mm, men her overstiger den maksimale faldhøjde 1000mm. BEMÆRK: Der kan foretages en droptest af faldunderlaget, som kan give svar på om denne vurdering er korrekt. EN1176 Del 1 Pkt. 4.2.8.5.2 Redskaber med en fri faldhøjde over 600 mm eller med tvungen bevægelse samt Tabel 4
Bemærkninger	Faldhøjden er her hhv 139 cm og 113 cm. Udstrækningen af faldunderlaget skal her min. være 150 cm. Lagtykkelsen på faldunderlaget er for lille. Der skal min. være 20 cm + 10 cm som skal modvirke forskydning i underlaget.
Tiltag	
Tiltagsbemærkninger	



Redskab - Balancebom, Legepladsudstyr/Balance/motorik/Balancebom
Beliggenhed - Grundejerforeningen Kærlodden\Fælles legeplads v/ nr. 117

Navn: Balancebom
Redskabsnr.: 21956789.8
Producent: Boerplay
Installationsdato: jul 01, 2015
Max. fri faldhøjde: 280 mm
Småbørn (0-5 år)

Dette redskab har ingen problemstillinger



Redskab - Sandkasse, Legepladsudstyr/Sandredskaber/Sandkasse
Beliggenhed - Grundejerforeningen Kærlodden\Fælles legeplads v/ nr. 117


Navn: Sandkasse
Redskabsnr.: 21956789.4
Producent: Ukendt
Materiale: Træ
Småbørn (0-5 år)

Dette redskab har ingen problemstillinger



Beliggenhed: Grundejerforeningen Kærlodden\Strædet ved nr. 135 + 141 (LP2)

Adresse: Kærlodden 135, Måløv. 2760

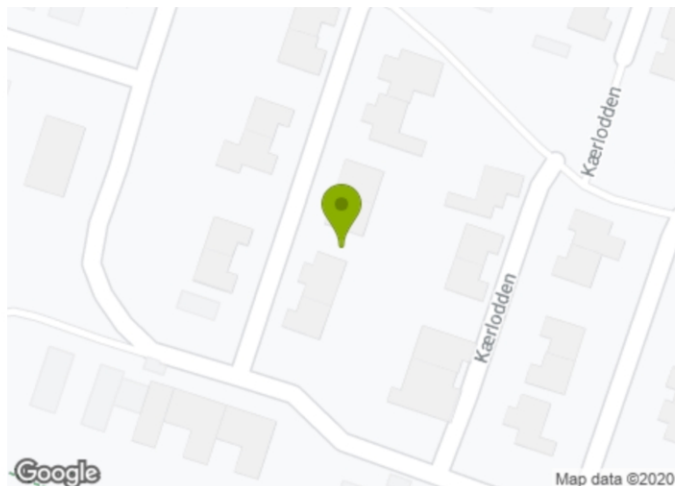

Redskabsoversigt



Navn: Sandkasse ved nr 121
 Redskabstype: Sandredskaber/Sandkasse
 Producent: Ukendt

Åbne
 problemstillinger: 3



Navn: Gynger
 Redskabstype: Legepladsudstyr/Gynge
 Producent: Ukendt

Åbne
 problemstillinger: 1



Navn: Sandkasse ved nr 157
 Redskabstype: Sandredskaber/Sandkasse
 Producent: Ukendt

Åbne
 problemstillinger: 0

Redskab - Sandkasse ved nr 121, Legepladsudstyr/Sandredskaber/Sandkasse Beliggenhed - Grundejerforeningen Kærlodden\Strædet ved nr. 135 + 141

Navn: Sandkasse ved nr 121
 Redskabsnr.: LP2.3
 Producent: Ukendt
 Materiale: Træ
 Småbørn (0-5 år)



Problemstilling

Risikovurdering: 3 - Uønsket

Problembeskrivelse	Der må ikke være nogen udstikkende søm, skruer, wireafslutninger eller spidse eller skarpkantede komponenter i redskabet som her. EN1176 Del 1 Pkt. 4.2.5 Redskabers finish
Bemærkninger	
Tiltag	
Tiltagsbemærkninger	



Problemstilling		Risikovurdering: 4 - Acceptabel
Problembeskrivelse	Der er mulighed for fingerklemning imellem viste bevægelige dele. Bevægelige åbninger som den viste skal have et mindstemål på min. 12mm. EN1176 Del 1 Pkt. 4.2.7.6 Fastklemning af fingre	
Bemærkninger	Der er risiko for fastklemning af fingre ved lågerne.	
Tiltag		
Tiltagsbemærkninger		



Problemstilling		Risikovurdering: 4 - Acceptabel
Problembeskrivelse	Der er manglende vedligeholdelse af redskabet - Se bemærkning EN1176:2008 Del 7 Pkt. 8.2.7 Korrigerende vedligeholdelse	
Bemærkninger	Der er konstateret forfald i sandkassen. Der er flere løse brædder.	
Tiltag		
Tiltagsbemærkninger		



Redskab - Gynger, Legepladsudstyr/Gynge Beliggenhed - Grundejerforeningen Kærlodden\Strædet ved nr. 135 + 141

Navn: Gynger
 Redskabsnr.: LP2.1
 Producent: Ukendt
 Levetid: 10



Problemstilling

Risikovurdering: 3 - Uønsket

Problembeskrivelse	BEMÆRKNING: Det viste redskab er ikke tiltænkt brug på offentligt tilgængelige legepladser som her. Redskabet er tiltænkt til brug i private haver, og bør derfor fjernes fra legepladsen.
Bemærkninger	De 2 sæder er ikke tiltænkt offentlige brug. De er monteret i åbne kroge og der mangler bl.a. os et tilstrækkelig faldunderlag med en udstrækning på 373 cm. De er derfor ikke blevet inspiceret yderligere.
Tiltag	
Tiltagsbemærkninger	



Redskab - Sandkasse ved nr 157, Legepladsudstyr/Sandredskaber/Sandkasse
Beliggenhed - Grundejerforeningen Kærlodden\Strædet ved nr. 135 + 141

Navn: Sandkasse ved nr 157

Redskabsnr.: LP2.2

Producent: Ukendt

Materiale: Træ


Småbørn (0-5 år)

Dette redskab har ingen problemstillinger



Beliggenhed: Grundejerforeningen Kærlodden\Strædet ved nr. 51 + 65 (LP3)

Adresse: Kærlodden 51, Måløv. 2760

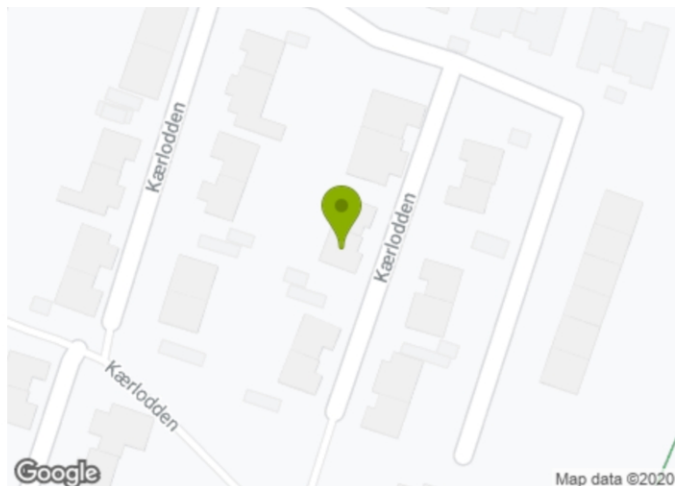

Redskabsoversigt



Navn: Sandkasse ved nr 65
Redskabstype: Sandredskaber/Sandkasse
Producent: Ukendt

Åbne
problemstillinger: 2



Navn: Sandkasse ved nr 39
Redskabstype: Sandredskaber/Sandkasse
Producent: Ukendt

Åbne
problemstillinger: 1

Redskab - Sandkasse ved nr 65, Legepladsudstyr/Sandredskaber/Sandkasse Beliggenhed - Grundejerforeningen Kærlodden\Strædet ved nr. 51 + 65

Navn: Sandkasse ved nr 65
 Redskabsnr.: LP3.2
 Producent: Ukendt
 Materiale: Træ
 Småbørn (0-5 år)



Problemstilling

Risikovurdering: 4 - Acceptabel

Problembeskrivelse	En skruetrækker kan presses ind i viste trækomponenter som er i forfald. EN1176:2008 Del 7 Pkt. 8.2.7 Korrigerende vedligeholdelse
Bemærkninger	Der er konstateret forfald i nogle af stolperne ved terræn.
Tiltag	
Tiltagsbemærkninger	



Problemstilling		Risikovurdering: 3 - Uønsket
Problembeskrivelse	Der må ikke være nogen udstikkende søm, skruer, wireafslutninger eller spidse eller skarpkantede komponenter i redskabet som her. EN1176 Del 1 Pkt. 4.2.5 Redskabers finish	
Bemærkninger	Der er et søm som stikker lidt ud.	
Tiltag		
Tiltagsbemærkninger		



Redskab - Sandkasse ved nr 39, Legepladsudstyr/Sandredskaber/Sandkasse
Beliggenhed - Grundejerforeningen Kærlodden\Strædet ved nr. 51 + 65

Navn: Sandkasse ved nr 39
Redskabsnr.: LP3.1
Producent: Ukendt
Materiale: Træ
Småbørn (0-5 år)



Problemstilling		Risikovurdering: 4 - Acceptabel
Problembeskrivelse	En skruetrækker kan presses ind i viste trækomponenter som er i forfald. EN1176:2008 Del 7 Pkt. 8.2.7 Korrigerende vedligeholdelse	
Bemærkninger	Der er konstateret forfald i flere af stolperne ved terræn.	
Tiltag		
Tiltagsbemærkninger		



Risikovurdering (informativ)

Sandsynlighed	Sandsynlighed for ulykke eller nedbrud
1 - Meget høj	Hvis en problemstilling ikke bliver afhjulpnet, så vil der højst sandsynligt opstå en ulykke eller et nedbrud. Eksempler: Tyndslidte kædeled og sjækler. Meget skarpe kanter på fx rutsjebaner, manglende faldunderlag i stødområdet samt kraftigt råd og svamp i bærende overliggere og fritstående stolper.
2 - Høj	Der er sandsynlighed for ulykke eller nedbrud ved normalt brug og uden udefra kommende faktorer. Eksempler: Knust glas i faldunderlag. Tilgængelige skarpe kanter i legepladsudstyr uden for fri- og faldrum. Manglende faldværn og sideafskærmninger på højere liggende niveauer.
3 - Uønsket	Der skal en uforudset faktor til, at det kan medføre en ulykke eller et nedbrud. Det er usandsynligt at tilsigtet brug vil medføre alvorlig ulykke eller nedbrud. Eksempler: Manglende efterspænding af bolte, skruer og befæstelser. Lettere råd og svamp i bærende dele.
4 - Acceptabel	Begrænset sandsynlighed for forekomst af ulykke eller nedbrud. Kræver en væsentlig udefra kommende faktor eller en kombination af faktorer for, at ulykke eller nedbrud kan finde sted. Eksempler: Voldsomt og utilsigtet brug eller hærværk.
5 - Ubetydelig	Minimal sandsynlighed for forekomst af ulykke eller nedbrud. Sandsynligheden er på niveau med 2 lynnedslag på samme sted.

Alvorlighed	Alvorlighed af skade
1 - Meget høj	Alvorlig skade inkl. risiko for permanent invaliditet. Eksempler: Amputation, tab af synet, rygmarvsskade og dødsfald.
2 - Høj	Alvorlige skader samt skader der kræver hospitalsindlæggelse. Eksempler: Hjernerystelse, knoglebrud på under/overarme og skulderen og lårbænen, Ryg og nakkeskader samt kraniebrud.
3 - Uønsket	Skader der kræver behandling af læge. Eksempler: Sår og skader der skal syes, forstuvning og knoglebrud på fingre og tæer.
4 - Acceptabel	Minimale skader. Hudafskrabninger og slag som kræver lettere førstehjælp.
5 - Ubetydelig	Ingen eller næsten ingen sandsynlighed for skade. Der kan være tale om skadet tøj eller mindre blå mærker.

Sandsynlighed	1 - Meget høj	1-5 (3)	1-4 (3)	1-3 (2)	1-2 (2)	1-1 (1)
	2 - Høj	2-5 (4)	2-4 (3)	2-3 (3)	2-2 (2)	2-1 (2)
	3 - Uønsket	3-5 (4)	3-4 (4)	3-3 (3)	3-2 (3)	3-1 (2)
	4 - Acceptabel	4-5 (5)	4-4 (4)	4-3 (4)	4-2 (3)	4-1 (3)
	5 - Ubetydelig	5-5 (5)	5-4 (5)	5-3 (4)	5-2 (4)	5-1 (3)
Risikomatrix		5 - Ubetydelig	4 - Acceptabel	3 - Uønsket	2 - Høj	1 - Meget høj
		Alvorlighed				

Risikoniveauer

Meget høj	1
Høj	2
Uønsket	3
Acceptabel	4
Ubetydelig	5