

LEGEPLADSINSPEKTION

Udført for:
Grundejerforeningen Kærlodden
Fælles legeplads v/nr. 117

Antal beliggenheder: 1

Antal redskaber: 8



Inspektionstype: Årlig hovedinspektion

Inspektion udført af:
Martin Træsborg Jensen

Certificeret Legepladsinspektør
Certifikat nr. 079 fra DNV

Inspektionsdato: jun 07, 2022

Rapportnr.: MTJ65

ÅRLIG HOVEDINSPEKTION skal ske med ca. 12 måneders interval.
DRIFTSINSPEKTION skal ske med 1-3 måneders interval. RUTINEMÆSSIG VISUEL INSPEKTION skal ske dagligt-ugentligt el. eft. behov.

Indholdsfortegnelse

Kundeinformation

Inspektionsvilkår

Oversigt over beliggenhed

Beliggenhed

Kundeinformation

Kunde	Grundejerforeningen Kærlodden	Kunde nr.	21956789
Adresse	Kærlodden 141	Kontaktperson	Lars Jakobsen
Område		Telefon	21956789
Postnr./By	2760 / Måløv	E-mail	Lars@56789.dk

Inspektionsvilkår

Inspektionens formål er at klarlægge overensstemmelse med relevante standarder samt stand for legepladsredskaber/sportsudstyr inden for nedennævnte standardområder, og hvorpå der er indgået aftale om inspektion. Inspektionen er gennemført i forhold til følgende standardområder hvor det er relevant: EN1176 del 1 og 7 og EN1176 del 2, 3, 4, 5, 6 og 10 samt del 11 for legeredskaber. Dernæst EN15312 for multisport og EN14974 for Rullesport samt EN16630 for udendørs Fitness og EN16899 for Parkour. Henvielse til standardkrav fremgår af den enkelte afvigelsesbehandling. Inspektion af andre elementer som shelters, bålhytter, mål, fritstående basketkurve mm. er ikke foretaget. Inspektionsrapporteringen kan indeholde åbne afvigelser registreret ved tidligere inspektioner foretaget af DALPIN ApS, som endnu ikke er afhjulpel. Kun relevante afvigelser vil fremgå af rapporteringen.

Hvor der ikke er modtaget oplysninger fra kunden om installation, vedligehold og inspektion jfr. EN1176 del 1 pkt. 6, samt hvis korrekt mærkning i henhold til EN1176 del 1 pkt. 7 eller tidligere udgave ikke er konstateret, er inspektionen gennemført ud fra de registrerede forhold. Statiske beregninger eller prøvninger er ikke foretaget i henhold til EN1176 del 1 pkt. 4.2.2 og anneks A, B og C, samt EN1176 del 6 Anneks B, C og D. Testværktøjer som er anvist i EN1176 del 1 Anneks D og EN1176 del 6 Anneks E, samt almindelige måleværktøjer er anvendt. Råd og forfald i trækomponenter er udført visuelt samt ved stiktest, med særligt fokus på bærende stolper og overliggere. Udgravninger ved stolper er foretaget efter skøn. Demontering af dele er kun foretaget hvor det er skønnet nødvendigt. Faldunderlagets stødabsorberende egenskaber er testet efter testemetode 2, anvist i EN1177, hvor det er tvivl om underlagets egenskaber. Dette afføder ikke en særskilt testrapport. Der er kun registreringer i rapporteringen, når grænseværdierne for HIC eller MaxG er overskredet. Hvor en selvstændig dokumentation efter testmetode 1 anvist i EN1177 ønskes, vil en særskilt test være nødvendig.

Certificeret legepladsinspektør




Martin Træsborg Jensen

Oversigt over beliggenhed

Grundejerforeningen Kærlodden\Fælles legeplads v/ nr. 117 (LP1)		Adresse: Kærlodden 117, Måløv. 2760			Side 3
Kontaktperson: Lars Jakobsen		E-mail: Lars@56789.dk		Telefon: 21956789	
Risikovurdering	3	11	12		
	Ubetydelig	Lav	Uønsket	Høj	Meget høj

Beliggenhed: Grundejerforeningen Kærlodden\Fælles legeplads v/ nr. 117 (LP1)

Adresse: Kærlodden 117, Måløv. 2760

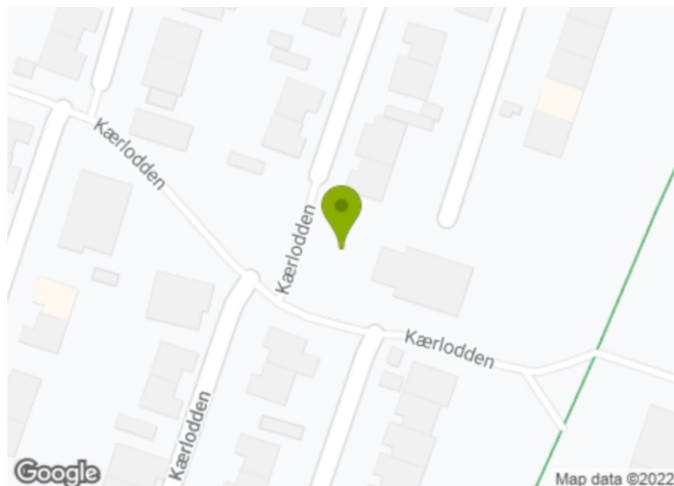

Redskabsoversigt



Navn: Legesystem med rutsjebane
 Redskabstype: 2 - Kombinationsredskaber/2.3 - Med rutsjebane
 Producent: Ukendt producent

Åbne
 problemstillinger: 12



Navn: Gyngestativ
 Redskabstype: 1.2 - Gyngel/1.2b - Én rotationsakse (type 1)
 Producent: KOMPAN A/S

Åbne
 problemstillinger: 6



Navn: Vippe
 Redskabstype: 1.6 - Vipperedskab/1.6d - Flerpunktsvippe (type 3)
 Producent: KOMPAN A/S

Åbne
 problemstillinger: 4



Navn: Gøgeunge
 Redskabstype: 1.6 - Vipperedskab/1.6d - Flerpunktsvippe (type 3)
 Producent redskabstype: M155P
 Producent: KOMPAN A/S

Åbne
 problemstillinger: 2

Redskabsoversigt



Navn: Legehus
 Redskabstype: 1.1 - Legeredskab/1.1o - Legehus
 Producent: Ukendt producent

Åbne
 problemstillinger: 1



Navn: Kolbøttestativ
 Redskabstype: 1.1 - Legeredskab/1.1c - Kolbøttestativ
 Producent: Boerplay

Åbne
 problemstillinger: 1



Navn: Balancebom
 Redskabstype: 1.1 - Legeredskab/1.1j - Balanceredskab
 Producent: Boerplay

Åbne
 problemstillinger: 0



Navn: Sandkasse
 Redskabstype: 1.1 - Legeredskab/1.1n - Sandkasse
 Producent: Ukendt producent

Åbne
 problemstillinger: 0

Redskab - Legesystem med rutsjebane, 2 - Kombinationsredskaber/2.3 - Med rutsjebane Beliggenhed - Grundejerforeningen Kærlodden\Fælles legeplads v/ nr. 117

Navn: Legesystem med rutsjebane
 Redskabsnr.: 21956789.2
 Producent: Ukendt producent
 Materiale: kunststof/træ/Stål


Max. fri faldhøjde: 2.380 mm
 Småbørn (0-5 år)
 Børn (6-11 år)



Problemstilling		Risikovurdering: 5 - Ubetydelig
Problembeskrivelse	Der mangler dækhætte på redskabet. Korrigerende vedligeholdelse	
Bemærkninger	Der mangler dækhætter flere steder på redskabet.	
Tiltag		
Tiltagsbemærkninger		



Problemstilling		Risikovurdering: 4 - Lav
Problembeskrivelse	En skruetrækker kan presses ind i viste trækomponenter som er i forfald. Korrigerende vedligeholdelse	
Bemærkninger	Der er konstateret forfald i de 3 viste spær.	
Tiltag		
Tiltagsbemærkninger		

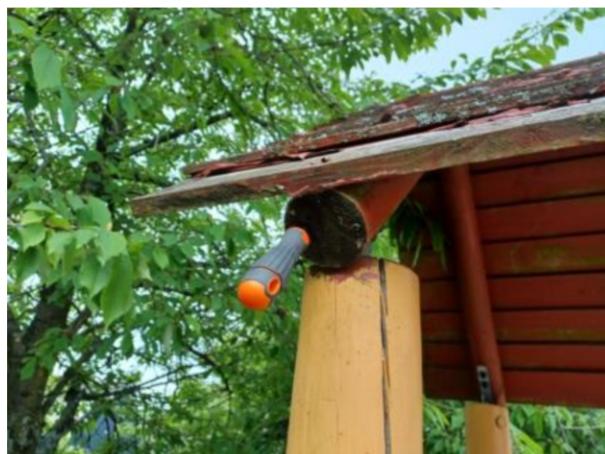

Problemstilling		Risikovurdering: 3 - Uønsket
Problembeskrivelse	Åbningen i sjækler anvendt til montering af kæder, skal leve op til kravene til kædesammenføjninger. Det sker ikke her. I kædesammenføjninger skal åbninger være mindre end 8,6mm eller større end 12mm. Her kan en 8,6mm dorn passere åbningen uden 12mm dornen kan følge med igennem. EN1176 Del 1 Pkt. 4.2.13 Kæder	
Bemærkninger	Det er konstateret i de 4 viste sjækler ved hængebroen.	
Tiltag		
Tiltagsbemærkninger		




Problemstilling		Risikovurdering: 3 - Uønsket
Problembeskrivelse	Redskabet har kanter der er skarpe. Der må kun være hjørner, kanter og udstikkende dele med en radius på mindre end 3 mm i andre tilgængelige dele, hvis de ikke er skarpe. EN1176 Del 1 Pkt. 4.2.5 Redskabers finish	
Bemærkninger	Kanten på stolpen er skarp.	
Tiltag		
Tiltagsbemærkninger		



Problemstilling		Risikovurdering: 3 - Uønsket
Problembeskrivelse	Der mangler faldværn ved åbningen i sideafskærmningen. Indgangs- og udgangsåbninger i sideafskærmninger skal have en fri bredde på højst 500 mm, medmindre der er et faldværn hen over åbningen. EN1176 Del 1 Pkt. 4.2.4.4 Sideafskærmninger	
Bemærkninger	Der mangler et faldværn ved de 2 viste sider af platformen. De skal placeres mellem 60 og 85 cm over platformen.	
Tiltag		
Tiltagsbemærkninger		



Problemstilling		Risikovurdering: 3 - Uønsket
Problembeskrivelse	En skruetrækker kan presses ind i viste trækomponenter som er i forfald. Korrigerende vedligeholdelse	
Bemærkninger	Der er konstateret forfald i sideafskærmningen.	
Tiltag		
Tiltagsbemærkninger		

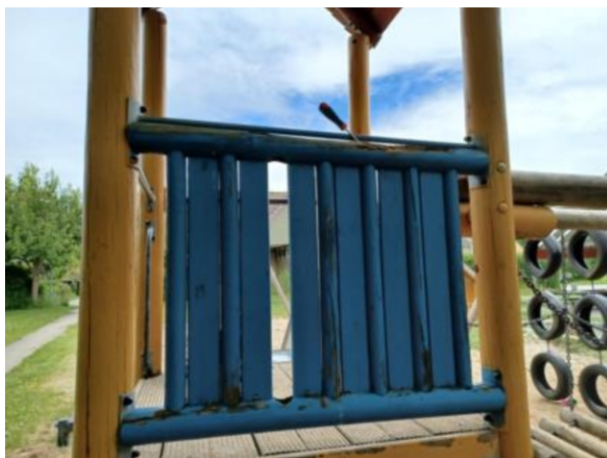

Problemstilling		Risikovurdering: 4 - Lav
Problembeskrivelse	Der gror græs/ukrudt ind i faldunderlaget, som bør fjernes. Et faldunderlag bør vedligeholdes ved, at underlaget rives/fræses og holdes fri for planter for at opretholde de støddabsorberende egenskaber. Dette bør ske efter behov. Rutinemæssig vedligehold bør bl.a. omfatte vedligehold af støddæmpende underlag. Rutinemæssig vedligeholdelse	
Bemærkninger	Udstrækningen på faldunderlaget skal være 150 cm fra brandmandsstangen.	
Tiltag		
Tiltagsbemærkninger		



Problemstilling		Risikovurdering: 4 - Lav
Problembeskrivelse	Viste komponenter er løse og bør derfor efterspændes. Rutinemæssig vedligehold bør bl.a. omfatte efterspænding af befæstelselementer. Rutinemæssig vedligeholdelse	
Bemærkninger	De to viste understøtninger kan drejes med hånden.	
Tiltag		
Tiltagsbemærkninger		



Problemstilling		Risikovurdering: 3 - Uønsket
Problembeskrivelse	En skruetrækker kan presses ind i viste trækomponenter som er i forfald. Korrigerende vedligeholdelse	
Bemærkninger	Der er konstateret forfald i de 4 viste stolper som bør udskiftes inden for nær fremtid.	
Tiltag		
Tiltagsbemærkninger		



Problemstilling		Risikovurdering: 4 - Lav
Problembeskrivelse	Der gror græs/ukrudt ind i faldunderlaget, som bør fjernes. Et faldunderlag bør vedligeholdes ved, at underlaget rives/fræses og holdes fri for planter for at opretholde de stødabsorberende egenskaber. Dette bør ske efter behov. Rutinemæssig vedligehold bør bl.a. omfatte vedligehold af støddæmpende underlag. Rutinemæssig vedligeholdelse	
Bemærkninger	Udstrækningen på faldunderlaget er 150 cm fra tårnet.	
Tiltag		
Tiltagsbemærkninger		



Problemstilling		Risikovurdering: 3 - Uønsket
Problembeskrivelse	Redskabet har udstikkende boltgevind som rager ud fra redskabet. Udstikkende boltgevind i en tilgængelig del af redskabet skal være permanent dækket, med fx møtrikker med afrundet hoved. EN1176 Del 1 Pkt. 4.2.5 Redskabers finish	
Bemærkninger		
Tiltag		
Tiltagsbemærkninger		



Problemstilling		Risikovurdering: 4 - Lav
Problembeskrivelse	En skruetrækker kan presses ind i viste trækomponenter som er i forfald. Korrigerende vedligeholdelse	
Bemærkninger	Der er konstateret forfald i den viste planke til hængebroen.	
Tiltag		
Tiltagsbemærkninger		



Redskab - Gyngestativ, 1 - Fritstående legeredskab/1.2 - Gyngeset/1.2b - Én rotationsakse (type 1)

Beliggenhed - Grundejerforeningen Kærlodden\Fælles legeplads v/ nr. 117

Navn: Gyngestativ
 Redskabsnr.: 21956789.1
 Producent: KOMPAN A/S
 Levetid: 10
 Materiale: kunststof/træ/Stål


Max. fri faldhøjde: 1.560 mm
 Småbørn (0-5 år)
 Børn (6-11 år)



Problemstilling

Risikovurdering: 4 - Lav

Problembeskrivelse	Der er slid i viste komponenter/dele af redskabet. Se bemærkning. Korrigerende vedligeholdelse
Bemærkninger	Der er konstateret slid i de 4 gyngephæng.
Tiltag	
Tiltagsbemærkninger	

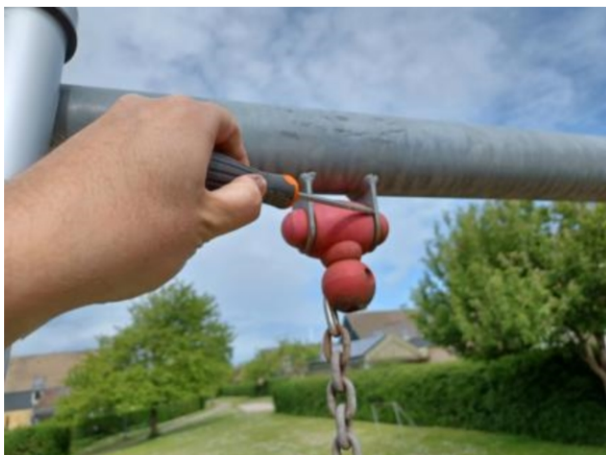

Problemstilling		Risikovurdering: 3 - Uønsket
Problembeskrivelse	En skruetrækker kan presses ind i viste trækomponenter ved terræn. Træet er i forfald ved terræn. Korrigerende vedligeholdelse	
Bemærkninger	Det er konstateret i den viste stolpe. Stolpen bør skiftes inden for nær fremtid.	
Tiltag		
Tiltagsbemærkninger		



Problemstilling		Risikovurdering: 3 - Uønsket
Problembeskrivelse	Åbningen i den viste kædemontering lever ikke op til gældende krav. I kædesammenføjninger skal åbninger være mindre end 8,6mm eller større end 12mm. Her kan en 8,6mm dorn passere åbningen uden 12mm dornen kan følge med igennem. EN1176 Del 1 Pkt. 4.2.13 Kæder	
Bemærkninger	Prøvedornen kan passere gennem alle fire kædesammenføjninger.	
Tiltag		
Tiltagsbemærkninger		



Problemstilling		Risikovurdering: 4 - Lav
Problembeskrivelse	Rutinemæssig vedligeholdelse	
Bemærkninger	Dækpladen er løs og bør efterspændes.	
Tiltag		
Tiltagsbemærkninger		



Problemstilling		Risikovurdering: 3 - Uønsket
Problembeskrivelse	Der er kraftig slid i viste komponenter - Se bemærkning. Korrigerende vedligeholdelse	
Bemærkninger	Alle fire kædeled der sidder i sammenføjningerne er slidte og bør skiftes.	
Tiltag		
Tiltagsbemærkninger		



Problemstilling		Risikovurdering: 4 - Lav
Problembeskrivelse	Der gror græs/ukrudt ind i faldunderlaget, som bør fjernes. Et faldunderlag bør vedligeholdes ved, at underlaget rives/fræses og holdes fri for planter for at opretholde de stødabsorberende egenskaber. Dette bør ske efter behov. Rutinemæssig vedligehold bør bl.a. omfatte vedligehold af støddæmpende underlag. Rutinemæssig vedligeholdelse	
Bemærkninger	Udstrækningen på faldunderlaget skal min. være 360 cm.	
Tiltag		
Tiltagsbemærkninger		



Redskab - Vippe, 1 - Fritstående legeredskab/1.6 - Vipperedskab/1.6d - Flerpunktsvippe (type 3)


Beliggenhed - Grundejerforeningen Kærlodden\Fælles legeplads v/ nr. 117

Navn: Vippe
 Redskabsnr.: 21956789.7
 Producent: KOMPAN A/S
 Materiale: kunststof/træ/Stål

Max. fri faldhøjde: 420 mm
 Småbørn (0-5 år)



Problemstilling		Risikovurdering: 3 - Uønsket
Problembeskrivelse	En skruetrækker kan presses ind i viste trækomponenter som er i forfald. Korrigerende vedligeholdelse	
Bemærkninger	Delen bør skiftes.	
Tiltag		
Tiltagsbemærkninger		

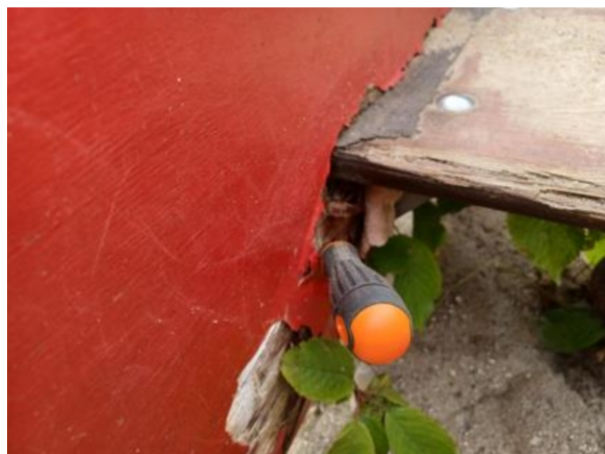

Problemstilling		Risikovurdering: 5 - Ubetydelig
Problembeskrivelse	Viste metaldele viser tegn på rust. Metaldele skal være bestandige over for atmosfæriske påvirkninger og katodisk korrosion. EN1176 Del 1 Pkt. 4.1.4 Metaller	
Bemærkninger		
Tiltag		
Tiltagsbemærkninger		



Problemstilling		Risikovurdering: 3 - Uønsket
Problembeskrivelse	Fodstøtten rager ud over test ringen ved prøvning. Ringen har et indvendigt mål på 44mm og en bredde på 22mm.BEMÆRK:Dette krav er kommet ind i standarden efter revisionen der trådte i kraft efter 1. juni 2009. Redskabet er ikke produceret efter den nye standard. Der er ikke krav om at redskabet skal opgraderes til den gældende standard. EN1176 Del 6 Pkt. 4.6 Fodstøtter	
Bemærkninger		
Tiltag		
Tiltagsbemærkninger		



Problemstilling		Risikovurdering: 4 - Lav
Problembeskrivelse	Redskabet er slidt og ved at blive nedbrudt. Det medfører risiko for at der opstår skarpe kanter. Redskabets finish samt Korrigerende vedligeholdelse	
Bemærkninger	Sæderne er slidte og har flossede kanter.	
Tiltag		
Tiltagsbemærkninger		



Redskab - Gøgeunge, 1 - Fritstående legeredskab/1.6 - Vipperedskab/1.6d - Flerpunktsvippe (type 3)

Beliggenhed - Grundejerforeningen Kærlodden\Fælles legeplads v/ nr. 117

Navn: Gøgeunge
 Redskabsnr.: 21956789.6
 Producent: KOMPAN A/S
 Produkt: MOMENTS/M155P
 Materiale: Kunststof/Metal
 Højde: 820 mm
 Bredde: 1.640 mm
 Dybde: 1.400 mm
 Max. fri faldhøjde: 1.000 mm
 Sikkerhedsareal: 3.400 x 4.280 mm (14,55 m²)
 Småbørn (0-5 år)
 Børn (6-11 år)




Problemstilling

Risikovurdering: 3 - Uønsket

Problembeskrivelse	Fodstøtten rager ud over test ringen ved prøvning. Ringen har et indvendigt mål på 44mm og en bredde på 22mm. EN1176 Del 6 Pkt. 4.6 Fodstøtter
Bemærkninger	I forbindelse med den reparation der er foretaget af vippen bør fodstøtterne udskiftes til nogen som lever op gældende legepladsstandard.
Tiltag	
Tiltagsbemærkninger	



Problemstilling		Risikovurdering: 5 - Ubetydelig
Problembeskrivelse	Viste metaldele viser tegn på rust. Metaldele skal være bestandige over for atmosfæriske påvirkninger og katodisk korrosion. EN1176 Del 1 Pkt. 4.1.4 Metaller	
Bemærkninger		
Tiltag		
Tiltagsbemærkninger		

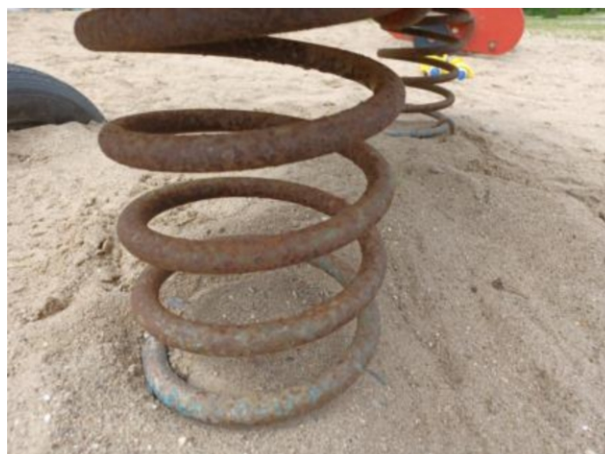

**Redskab - Legehus, 1 - Fritstående legeredskab/1.1 - Legeredskab/1.1o - Legehus
Beliggenhed - Grundejerforeningen Kærlodden\Fælles legeplads v/ nr. 117**

Navn: Legehus
Redskabsnr.: 21956789.5
Producent: Ukendt producent
Materiale: Træ
Småbørn (0-5 år)



Problemstilling		Risikovurdering: 4 - Lav
Problembeskrivelse	En skruetrækker kan presses ind i viste trækomponenter som er i forfald. Korrigerende vedligeholdelse	
Bemærkninger	Der er konstateret forfald i bunden af beklædningen. Samt begyndende forfald i tagpladerne.	
Tiltag		
Tiltagsbemærkninger		



Redskab - Kolbøttestativ, 1 - Fritstående legeredskab/1.1 - Legeredskab/1.1c - Kolbøttestativ
Beliggenhed - Grundejerforeningen Kærlødden\Fælles legeplads v/ nr. 117

Navn: Kolbøttestativ
 Redskabsnr.: 21956789.3
 Producent: Boerplay
 Installationsdato: jul 01, 2015
 Materiale: Kunststof/Metal
 Max. fri faldhøjde: 1.390 mm
 Småbørn (0-5 år)
 Børn (6-11 år)



Problemstilling		Risikovurdering: 4 - Lav
Problembeskrivelse	Der gror græs/ukrudt ind i faldunderlaget, som bør fjernes. Et faldunderlag bør vedligeholdes ved, at underlaget rives/fræses og holdes fri for planter for at opretholde de støddabsorberende egenskaber. Dette bør ske efter behov. Rutinemæssig vedligehold bør bl.a. omfatte vedligehold af støddæmpende underlag. Rutinemæssig vedligeholdelse	
Bemærkninger	Faldhøjden er her hhv 146 cm og 128 cm. Udstrækningen af faldunderlaget skal her være min. 150 cm. Faldunderlaget bør rives for græs og ukrudt.	
Tiltag		
Tiltagsbemærkninger		



Redskab - Balancebom, 1 - Fritstående legeredskab/1.1 - Legeredskab/1.1j - Balanceredskab

Beliggenhed - Grundejerforeningen Kærlodden\Fælles legeplads v/ nr. 117

Navn: Balancebom
 Redskabsnr.: 21956789.8
 Producent: Boerplay
 Installationsdato: jul 01, 2015
 Max. fri faldhøjde: 280 mm
 Småbørn (0-5 år)

Dette redskab har ingen problemstillinger



Redskab - Sandkasse, 1 - Fritstående legeredskab/1.1 - Legeredskab/1.1n - Sandkasse
Beliggenhed - Grundejerforeningen Kærlodden\Fælles legeplads v/ nr. 117

Navn: Sandkasse

Redskabsnr.: 21956789.4

Producent: Ukendt producent

Materiale: Træ

Småbørn (0-5 år)

Dette redskab har ingen problemstillinger



Risikovurdering (informativ)

Sandsynlighed	Sandsynlighed for ulykke eller nedbrud
1 - Meget høj	Hvis en problemstilling ikke bliver afhjulpel, så vil der højst sandsynligt opstå en ulykke eller et nedbrud. Eksempler: Tyndslidte kædeled og sjækler. Meget skarpe kanter på fx rutsjebaner, manglende faldunderlag i stødområdet samt kraftigt råd og svamp i bærende overliggere og fritstående stolper.
2 - Høj	Der er sandsynlighed for ulykke eller nedbrud ved normalt brug og uden udefra kommende faktorer. Eksempler: Knust glas i faldunderlag. Tilgængelige skarpe kanter i legepladsudstyr uden for fri- og faldrum. Manglende faldværn og sideafskærmninger på højere liggende niveauer.
3 - Uønsket	Der skal en uforudset faktor til, at det kan medføre en ulykke eller et nedbrud. Det er usandsynligt at tilsigtet brug vil medføre alvorlig ulykke eller nedbrud. Eksempler: Manglende efterspænding af bolte, skruer og befæstelser. Lettere råd og svamp i bærende dele.
4 - Lav	Begrænset sandsynlighed for forekomst af ulykke eller nedbrud. Kræver en væsentlig udefra kommende faktor eller en kombination af faktorer for, at ulykke eller nedbrud kan finde sted. Eksempler: Voldsomt og utilsigtet brug eller hærværk.
5 - Ubetydelig	Minimal sandsynlighed for forekomst af ulykke eller nedbrud. Sandsynligheden er på niveau med 2 lynnedslag på samme sted.

Alvorlighed	Alvorlighed af skade
1 - Meget høj	Alvorlig skade inkl. risiko for permanent invaliditet. Eksempler: Amputation, tab af synet, rygmarvsskade og dødsfald.
2 - Høj	Alvorlige skader samt skader der kræver hospitalsindlæggelse. Eksempler: Hjernerystelse, knoglebrud på under/overarme og skinnerneben og lårbænen, Ryg og nakkeskader samt kraniebrud.
3 - Uønsket	Skader der kræver behandling af læge. Eksempler: Sår og skader der skal syes, forstuvning og knoglebrud på fingre og tæer.
4 - Lav	Minimale skader. Hudafskrabninger og slag som kræver lettere førstehjælp.
5 - Ubetydelig	Ingen eller næsten ingen sandsynlighed for skade. Der kan være tale om skadet tøj eller mindre blå mærker.

Sandsynlighed	1 - Meget høj	1-5 (3)	1-4 (3)	1-3 (2)	1-2 (2)	1-1 (1)
	2 - Høj	2-5 (4)	2-4 (3)	2-3 (3)	2-2 (2)	2-1 (2)
	3 - Uønsket	3-5 (4)	3-4 (4)	3-3 (3)	3-2 (3)	3-1 (2)
	4 - Lav	4-5 (5)	4-4 (4)	4-3 (4)	4-2 (3)	4-1 (3)
	5 - Ubetydelig	5-5 (5)	5-4 (5)	5-3 (4)	5-2 (4)	5-1 (3)
Risikomatrix		5 - Ubetydelig	4 - Lav	3 - Uønsket	2 - Høj	1 - Meget høj
		Alvorlighed				

Risikoniveauer

Meget høj	1
Høj	2
Uønsket	3
Lav	4
Ubetydelig	5