


LEGEPLADSINSPEKTION

Udført for:

Kompan Danmark Installationsinspektion GRUNDEJERFORENINGEN KÆRLODDEN

Antal beliggenheder: 1

Antal redskaber: 8

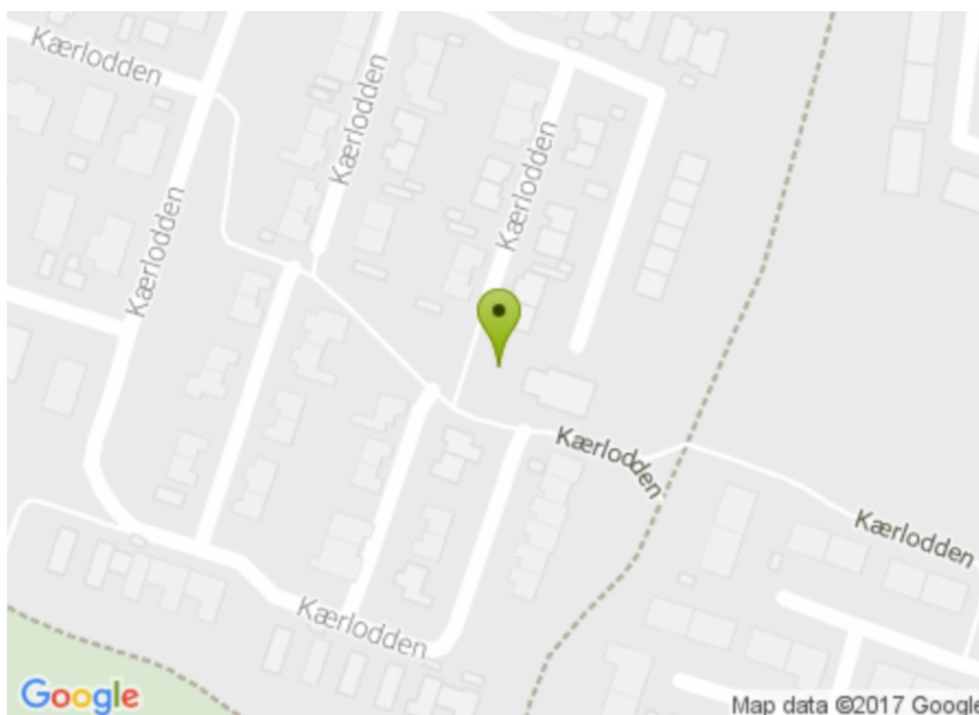

Inspektionstype: Årlig hovedinspektion

Inspektion udført af:
Sune Rødgaard

Certificeret Legepladsinspektør
Certifikat nr. 033 fra DNV-GL
Medlem af BFLI "Brancheforeningen for Legepladsinspektører"

Inspektionsdato: mar 28, 2017

Rapportnr.: SR443

DANSK LEGEPLADSINSPEKTION ApS
Selagervej 5 • DK-5750 Ringe • CVR-nr. 34 90 32 39 • Bank: 5955 0004018982

Mail: mail@dalpin.dk
Web.: www.dalpin.dk
Tlf.: +45 2510 2501

Svendborg afdeling
Bellisvej 6, DK-5700 Svendborg
Mobil: +45 2510 2501

Hinnerup afdeling
Højager 91, DK-8382 Hinnerup
Mobil: +45 2510 2501

Indholdsfortegnelse

Kundeinformation

Inspektionsvilkår

Oversigt over beliggenhed

Beliggenhed

Kundeinformation

Kunde	Kompan Danmark Installationsinspektion	Kunde nr.	63621011
Adresse	C. F. Tietgens Boulevard 32C	Kontaktperson	Jannik Larsen
Område	Odense SØ	Telefon	30316512
Postnr./By	5220 / Odense SØ	E-mail	danmark@kompan.com

Inspektionsvilkår

Inspektionens formål er, at klarlægge overensstemmelse med relevante standarder samt stand for legepladsredskaber/sportsudstyr inden for nedennævnte standardområder, og hvorpå der er indgået aftale om inspektion. Inspektionen er gennemført i forhold til følgende standardområder hvor det er relevant: EN1176:2008 del 1 og 7 og EN1176:2009 del 2, 3, 4, 5, 6 og 10 samt EN1176:2014 del 11 for legeredskaber. Dernæst EN15312+A1:2010 for multisport og EN14974+A1:2010 for Rullesport. Henvielse til standardkrav fremgår af den enkelte afvigelsesbehandling. Inspektion af andre elementer som shelters, bålhytter, mål, fritstående basketkurve mm. er ikke foretaget. Inspektionsrapporten kan indeholde åbne afvigelser registreret ved tidligere inspektioner foretaget af DALPIN ApS, som endnu ikke er afhjulpet. Afhjulpne afvigelser siden sidste inspektion, er lukkede i vores system Playmapping, så de ikke længere fremgår af inspektionsrapporten.

Hvor der ikke er modtaget oplysninger fra kunden om installation, vedligehold og inspektion jfr. EN1176:2008 del 1 pkt. 6, samt hvis korrekt mærkning i henhold til EN1176:2008 del 1 pkt. 7 eller tidligere udgave ikke er konstateret, er inspektionen gennemført ud fra de registrerede forhold.

Statistiske beregninger eller prøvninger er ikke foretaget i henhold til EN1176:2008 del 1 pkt. 4.2.2 og anneks A, B og C, samt EN1176:2009 del 6 Anneks B, C og D. Testværktøjer som er anvist i EN1176:2008 del 1 Anneks D og EN1176:2009 del 6 Anneks E, samt almindelige måleværktøjer er anvendt. Råd og forfald i trækomponenter er udført visuelt samt ved stiktest, med særligt fokus på bærende stolper og overliggere. Udgravninger ved stolper er foretaget efter skøn. Demontering af dele er kun foretaget hvor det er skønnet nødvendigt. Faldunderlagets stødabsorberende egenskaber er ikke testet, men vurderet visuelt, og en faldkugletest er nødvendig, for at fastslå de støddæmpende egenskaber i tvivlstilfælde. Kalibreret og verificeret udstyr skal her anvendes.

Certificeret legepladsinspektør




Sune Rødgaard

Oversigt over beliggenhed

Kompan Danmark - Installationsinspektion\Grundejerforeningen Kærlodden (21956789)		Adresse: Kærlodden 141, Måløv. 2760			Side 3
Kontaktperson: Lars Jakobsen		E-mail: Lars@56789.dk		Telefon: 21956789	
Risikovurdering	3	6	6	2	
	Ubetydelig	Acceptabel	Uønsket	Høj	Meget høj

Beliggenhed: Kompan Danmark - Installationsinspektion\Grundejerforeningen Kærlodden (21956789)

Adresse: Kærlodden 141, Måløv. 2760

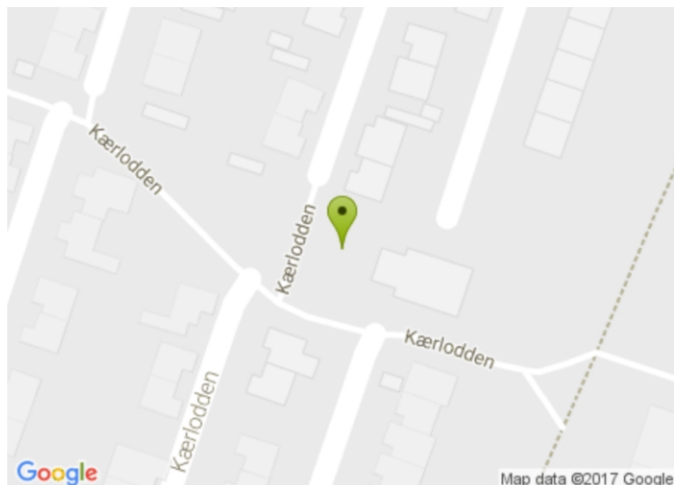

Redskabsoversigt



Navn: Balancebom
 Redskabstype: Balance/motorik/Balancebom
 Producent: Boerplay

Åbne
 problemstillinger: 0



Navn: Kolbøttestativ
 Redskabstype: Balance/motorik/Kølbøttestang - flere højder
 Producent: Boerplay

Åbne
 problemstillinger: 1



Navn: Gyngestativ
 Redskabstype: Gynges/Type 1 - Gynges - en rotationsakse
 Producent: KOMPAN A/S

Åbne
 problemstillinger: 1



Navn: Legehus
 Redskabstype: Kollektiv lege/Legehus
 Producent: Ukendt

Åbne
 problemstillinger: 3

Redskabsoversigt



Navn: Legesystem med rutsjebane
 Redskabstype: Legepladsudstyr/Legesystem
 Producent: Ukendt

Åbne
 problemstillinger: 8



Navn: Sandkasse
 Redskabstype: Sandredskaber/Sandkasse
 Producent: Ukendt

Åbne
 problemstillinger: 0



Navn: Gøgeunge
 Redskabstype: Vippe/Type 3A - Flerpunktsvippe - 1 vipperetning
 Producent redskabstype: M155P
 Producent: KOMPAN A/S

Åbne
 problemstillinger: 2



Navn: Vippe
 Redskabstype: Vippe/Type 3A - Flerpunktsvippe - 1 vipperetning
 Producent: KOMPAN A/S

Åbne
 problemstillinger: 2

Redskab - Balancebom, Legepladsudstyr/Balance/motorik/Balancebom Beliggenhed - Kompan Danmark - Installationsinspektion\Grundejerforeningen Kærlodden

Navn: Balancebom
 Redskabsnr.: 21956789.8
 Producent: Boerplay
 Installationsdato: jul 01, 2015
 Max. fri faldhøjde: 280 mm
 Småbørn (0-5 år)

Dette redskab har ingen problemstillinger



Redskab - Kolbøttestativ, Legepladsudstyr/Balance/motorik/Kølbøttestang - flere højder Beliggenhed - Kompan Danmark - Installationsinspektion\Grundejerforeningen Kærlodden

Navn: Kolbøttestativ
 Redskabsnr.: 21956789.3
 Producent: Boerplay
 Installationsdato: jul 01, 2015
 Materiale: Kunststof/Stål
 Max. fri faldhøjde: 1.390 mm
 Småbørn (0-5 år)
 Børn (6-11 år)



Problemstilling		Risikovurdering: 3 - Uønsket
Problembeskrivelse	Der vurderes, at underlaget under legeredskabet er for hårdt. Normalt kan græs på muldlag være tilstrækkeligt støddæmpende ved fald op til 1000mm, men her overstiger den maksimale faldhøjde 1000mm. BEMÆRK: Der kan foretages en droptest af faldunderlaget, som kan give svar på om denne vurdering er korrekt. EN1176:2008 Del 1 Pkt. 4.2.8.5.2 Redskaber med en fri faldhøjde over 600 mm eller med tvungen bevægelse samt Tabel 4	
Bemærkninger	Faldhøjden er her hhv 139 cm og 113 cm. Udstrækningen af faldunderlaget skal her min. være 150 cm.	
Tiltag		
Tiltagsbemærkninger		



Redskab - Gyngestativ, Legepladsudstyr/Gynge/Type 1 - Gynge - en rotationsakse
Beliggenhed - Kompan Danmark - Installationsinspektion\Grundejerforeningen Kærlodden

Navn: Gyngestativ
 Redskabsnr.: 21956789.1
 Producent: KOMPAN A/S
 Levetid: 10
 Materiale: kunststof/træ/Stål

Max. fri faldhøjde: 1.560 mm
 Småbørn (0-5 år)
 Børn (6-11 år)



Problemstilling

Risikovurdering: 5 - Ubetydelig

Problembeskrivelse	Der mangler dækhætte på redskabet. EN1176:2008 Del 7 Pkt. 8.2.7 Korrigerende vedligeholdelse
Bemærkninger	Der mangler 8 dækhætter ved den ene ende af overliggeren.
Tiltag	
Tiltagsbemærkninger	



Redskab - Legehus, Legepladsudstyr/Kollektiv lege/Legehus

Beliggenhed - Kompan Danmark - Installationsinspektion\Grundejerforeningen Kærlodden

Navn: Legehus
 Redskabsnr.: 21956789.5
 Producent: Ukendt
 Materiale: Træ
 Småbørn (0-5 år)



Problemstilling

Risikovurdering: 3 - Uønsket

Problembeskrivelse	Der er konstateret risiko for fastklemning af hovedet i redskabet. Åbninger der er placeret mere end 600mm over faldunderlaget eller ståfladen, som kan passeres af prøvedorn C (89x157mm) uden prøvedorn D (Ø230mm) kan følge med, udgør en risiko for fastklemning af hovedet. EN1176:2008 Del 1 Pkt. 4.2.7.2 Fastklemning af hoved og hals og Figur D1
Bemærkninger	Der er konstateret 6 åbninger mellem taget og væggene. Jeg vurderer dog sandsynligheden som lav her, da situationen kræver at man får fødderne gennem åbningen først.
Tiltag	
Tiltagsbemærkninger	



Problemstilling		Risikovurdering: 2 - Høj
Problembeskrivelse	Der er konstateret risiko for fastklemning af hovedet i redskabet. Åbninger der er placeret mere end 600mm over faldunderlaget eller ståfladen, som kan passeres af prøvedorn E (Ø130mm) uden prøvedorn D(Ø230mm) kan følge med, udgør en risiko for fastklemning af hovedet. EN1176:2008 Del 1 Pkt. 4.2.7.2 Fastklemning af hoved og hals og Figur D1	
Bemærkninger	Der er konstateret åbninger i legehusets 4 spær. Som kan medføre risiko for fastklemning af hoved og hals.	
Tiltag		
Tiltagsbemærkninger		



Problemstilling		Risikovurdering: 2 - Høj
Problembeskrivelse	Der er konstateret åbninger ved taget, der kan fange beklædningsdele, som fx en anoraksnor. EN1176:2008 Del 1 Pkt. 4.2.7.3 Fastklemning af tøj/hårAnneks D 3.2.3 Tage	
Bemærkninger	Der er konstateret en åbning i begge ender af taget.	
Tiltag		
Tiltagsbemærkninger		



Redskab - Legesystem med rutsjebane, Legepladsudstyr/Legesystem

Beliggenhed - Kompan Danmark - Installationsinspektion\Grundejerforeningen Kærlodden

Navn: Legesystem med rutsjebane
 Redskabsnr.: 21956789.2
 Producent: Ukendt
 Materiale: kunststof/træ/Stål

Max. fri faldhøjde: 2.380 mm
 Småbørn (0-5 år)
 Børn (6-11 år)



Problemstilling

Risikovurdering: 5 - Ubetydelig

Problembeskrivelse	EN1176:2008 Del 7 Pkt. 8.2.7 Korrigerende vedligeholdelse
Bemærkninger	Det viste beslag er ikke blevet monteret korrekt. Jeg vurderer dog ikke at det har nogen sikkerhedsmæssige betydning.
Tiltag	
Tiltagsbemærkninger	



Problemstilling		Risikovurdering: 3 - Uønsket
Problembeskrivelse	Der er konstateret åbninger der kan fange brugerens fingre. Der er tale om åbninger med et mindste tværsnit mellem 8- og 25mm der kan fange brugerens fingre, som er placeret mere end 1000mm fra faldunderlaget. Risikoen opstår hvor en finger kan fanges, og kroppen stadig er i bevægelse. EN1176:2008 Del 1 Pkt. 4.2.7.6 Fastklemning af fingre	
Bemærkninger	Der er en åbning mellem platformen og den skrå adgangsvej.	
Tiltag		
Tiltagsbemærkninger		




Problemstilling		Risikovurdering: 4 - Acceptabel
Problembeskrivelse	En skruetrækker kan presses ind i viste trækomponenter som er i forfald. EN1176:2008 Del 7 Pkt. 8.2.7 Korrigerende vedligeholdelse	
Bemærkninger	Der er konstateret forfald i de 4 spær.	
Tiltag		
Tiltagsbemærkninger		



Problemstilling		Risikovurdering: 5 - Ubetydelig
Problembeskrivelse	Der mangler dækhætte på redskabet. EN1176:2008 Del 7 Pkt. 8.2.7 Korrigerende vedligeholdelse	
Bemærkninger	Der mangler 4 dækhætter.	
Tiltag		
Tiltagsbemærkninger		



Problemstilling		Risikovurdering: 4 - Acceptabel
Problembeskrivelse	En skruetrækker kan presses ind i viste trækomponenter som er i forfald. EN1176:2008 Del 7 Pkt. 8.2.7 Korrigerende vedligeholdelse	
Bemærkninger	Der er konstateret forfald i et enkelt bræt ved den viste adgangsvej samt i 2 af fodstøtterne.	
Tiltag		
Tiltagsbemærkninger		

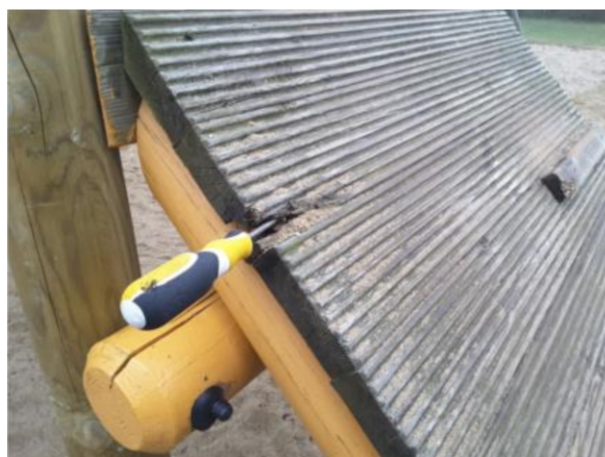

Problemstilling		Risikovurdering: 4 - Acceptabel
Problembeskrivelse	En skruetrækker kan presses ind i viste trækomponenter som er i forfald. EN1176:2008 Del 7 Pkt. 8.2.7 Korrigerende vedligeholdelse	
Bemærkninger	Der er konstateret forfald i de 3 sideafskærmninger.	
Tiltag		
Tiltagsbemærkninger		



Problemstilling		Risikovurdering: 3 - Uønsket
Problembeskrivelse	Der er konstateret åbninger der kan fange brugerens fingre. Der er tale om åbninger med et mindste tværsnit mellem 8- og 25mm der kan fange brugerens fingre, som er placeret mere end 1000mm fra faldunderlaget. Risikoen opstår hvor en finger kan fanges, og kroppen stadig er i bevægelse. EN1176:2008 Del 1 Pkt. 4.2.7.6 Fastklemning af fingre	
Bemærkninger	Det er konstateret i øjeskruerne. De 4 som er monteret højere end 100 cm fra terræn medfører risiko for fastklemning af fingre.	
Tiltag		
Tiltagsbemærkninger		



Problemstilling		Risikovurdering: 4 - Acceptabel
Problembeskrivelse	Redskabet har udstikkende boltgevind som rager ud fra redskabet. Udstikkende boltgevind i en tilgængelig del af redskabet skal være permanent dækket, med fx møtrikker med afrundet hoved. EN1176:2008 Del 1 Pkt. 4.2.5 Redskabers finish	
Bemærkninger	Der er konstateret udstikkende boltgevind i 3 af sjæklerne ved gangbroen.	
Tiltag		
Tiltagsbemærkninger		



Redskab - Sandkasse, Legepladsudstyr/Sandredskaber/Sandkasse

Beliggenhed - Kompan Danmark - Installationsinspektion\Grundejerforeningen Kærlodden

Navn: Sandkasse
 Redskabsnr.: 21956789.4
 Producent: Ukendt
 Materiale: Træ
 Småbørn (0-5 år)

Dette redskab har ingen problemstillinger



Redskab - Gøgeunge, Legepladsudstyr/Vippe/Type 3A - Flerpunktsvippe - 1 vipperetning Beliggenhed - Kompan Danmark - Installationsinspektion\Grundejerforeningen Kærlodden

Navn: Gøgeunge
 Redskabsnr.: 21956789.6
 Serienummer: M155P
 Producent: KOMPAN A/S
 Produkt: MOMENTS/M155P
 Materiale: Kunststof/Stål
 Højde: 860 mm
 Bredde: 1.640 mm
 Dybde: 1.400 mm
 Max. fri faldhøjde: 1.000 mm
 Sikkerhedsareal: 3.400 x 4.280 mm (14,55 m²)
 Småbørn (0-5 år)
 Børn (6-11 år)



Problemstilling

Risikovurdering: 3 - Uønsket

Problembeskrivelse	Fodstøtten rager ud over test ringen ved prøvning. Ringen har et indvendigt mål på 44mm og en bredde på 22mm. EN1176:2008 Del 6 Pkt. 4.6 Fodstøtter
Bemærkninger	I forbindelse med den reparation der er foretaget af vippet bør fodstøtterne udskiftes til nogen som lever op gældende legepladsstandard.
Tiltag	
Tiltagsbemærkninger	



Problemstilling		Risikovurdering: 4 - Acceptabel
Problembeskrivelse	Der mangler dækhætte på redskabet. EN1176:2008 Del 7 Pkt. 8.2.7 Korrigerende vedligeholdelse	
Bemærkninger	1 stk.	
Tiltag		
Tiltagsbemærkninger		



Redskab - Vippe, Legepladsudstyr/Vippe/Type 3A - Flerpunktsvippe - 1 vipperetning
 Beliggenhed - Kompan Danmark - Installationsinspektion\Grundejerforeningen Kærlodden

Navn: Vippe
 Redskabsnr.: 21956789.7
 Producent: KOMPAN A/S
 Materiale: kunststof/træ/Stål

Max. fri faldhøjde: 420 mm
 Småbørn (0-5 år)



Problemstilling		Risikovurdering: 4 - Acceptabel
Problembeskrivelse	Redskabet er slidt og ved at blive nedbrudt. Det medfører risiko for at der opstår skarpe kanter. EN1176:2008 Del 1 Pkt. 4.2.5 Redskabers finish EN1176:2008 Del 7 Pkt. 8.2.7 Korrigerende vedligeholdelse	
Bemærkninger	Sæderne er slidte og har flossede kanter.	
Tiltag		
Tiltagsbemærkninger		



Problemstilling		Risikovurdering: 3 - Uønsket
Problembeskrivelse	Fodstøtten rager ud over test ringen ved prøvning. Ringen har et indvendigt mål på 44mm og en bredde på 22mm. BEMÆRK: Dette krav er kommet ind i standarden efter revisionen der trådte i kraft efter 1. juni 2009. Redskabet er ikke produceret efter den nye standard. Der er ikke krav om at redskabet skal opgraderes til den gældende standard. EN1176:2008 Del 6 Pkt. 4.6 Fodstøtter	
Bemærkninger		
Tiltag		
Tiltagsbemærkninger		



Risikovurdering (informativ)

Sandsynlighed	Sandsynlighed for ulykke eller nedbrud
1 - Meget høj	Hvis en problemstilling ikke bliver afhjulpnet, så vil der højst sandsynligt opstå en ulykke eller et nedbrud. Eksempler: Tyndslidte kædeled og sjækler. Meget skarpe kanter på fx rutsjebaner, manglende faldunderlag i stødområdet samt kraftigt råd og svamp i bærende overliggere og fritstående stolper.
2 - Høj	Der er sandsynlighed for ulykke eller nedbrud ved normalt brug og uden udefra kommende faktorer. Eksempler: Knust glas i faldunderlag. Tilgængelige skarpe kanter i legepladsudstyr uden for fri- og faldrum. Manglende faldværn og sideafskærmninger på højere liggende niveauer.
3 - Uønsket	Der skal en uforudset faktor til, at det kan medføre en ulykke eller et nedbrud. Det er usandsynligt at tilsigtet brug vil medføre alvorlig ulykke eller nedbrud. Eksempler: Manglende efterspænding af bolte, skruer og befæstelser. Lettere råd og svamp i bærende dele.
4 - Acceptabel	Begrænset sandsynlighed for forekomst af ulykke eller nedbrud. Kræver en væsentlig udefra kommende faktor eller en kombination af faktorer for, at ulykke eller nedbrud kan finde sted. Eksempler: Voldsomt og utilsigtet brug eller hærværk.
5 - Ubetydelig	Minimal sandsynlighed for forekomst af ulykke eller nedbrud. Sandsynligheden er på niveau med 2 lynnedslag på samme sted.

Alvorlighed	Alvorlighed af skade
1 - Meget høj	Alvorlig skade inkl. risiko for permanent invaliditet. Eksempler: Amputation, tab af synet, rygmarvsskade og dødsfald.
2 - Høj	Alvorlige skader samt skader der kræver hospitalsindlæggelse. Eksempler: Hjernerystelse, knoglebrud på under/overarme og skinnerben og lårbænet, Ryg og nakkeskader samt kraniebrud.
3 - Uønsket	Skader der kræver behandling af læge. Eksempler: Sår og skader der skal syes, forstuvning og knoglebrud på fingre og tæer.
4 - Acceptabel	Minimale skader. Hudafskrabninger og slag som kræver lettere førstehjælp.
5 - Ubetydelig	Ingen eller næsten ingen sandsynlighed for skade. Der kan være tale om skadet tøj eller mindre blå mærker.

Sandsynlighed	1 - Meget høj	1-5 (3)	1-4 (3)	1-3 (2)	1-2 (2)	1-1 (1)
	2 - Høj	2-5 (4)	2-4 (3)	2-3 (3)	2-2 (2)	2-1 (2)
	3 - Uønsket	3-5 (4)	3-4 (4)	3-3 (3)	3-2 (3)	3-1 (2)
	4 - Acceptabel	4-5 (5)	4-4 (4)	4-3 (4)	4-2 (3)	4-1 (3)
	5 - Ubetydelig	5-5 (5)	5-4 (5)	5-3 (4)	5-2 (4)	5-1 (3)
Risikomatrix		5 - Ubetydelig	4 - Acceptabel	3 - Uønsket	2 - Høj	1 - Meget høj
		Alvorlighed				

Risikoniveauer

Meget høj	1
Høj	2
Uønsket	3
Acceptabel	4
Ubetydelig	5